



 
## ÖSSZEGZÉS

A műszer széleskörű használata lehetővé teszi DCV, ACV, DCA, ACA, ellenállás, kapacitás, dióda, tranzisztor, folytonossági teszt és hőmérősséket, mérését. Használata ideális laboratóriumokban, gyárakban és otthon is.

## BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉS

A mérőműszer az IEC1010 szabványoknak megfelel. Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

- Ne mérjen nagyobb értéket a beállított méréshatárnál.
- Az elektromos áramütés elkerülése miatt ellenőrizze, hogy a műszerzinórok sérülés mentesek legyenek.
- Helyezze át a műszerzinórokat funkció váltásakor.
- Válassza ki a helyes funkciót és méréshatárt, kerülje el a hibás műveleteket.
- Ne használja a mérőműszert, ha az elemtartó fedele és a hátlapja nincs a helyére rögzítve.
- Ellenállásmérés állásban ne mérjen feszültséget.
- Húzza ki a vezetékeket és kapcsolja ki a műszert, mielőtt kicséríli az elemet vagy a biztosítékot.
- Biztonsági jelzések:

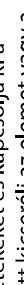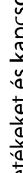

<b>Elem</b>	9V X 1 (NEDA 1604/6F22 vagy ugyanolyan típusú)
<b>Méret</b>	175 X 93 X 55 mm
<b>Tömeg</b>	400g (elemmel)

## MŰSZAKI ADATOK

### DCV

<b>Méréshatár</b>	<b>Pontosság</b>	<b>Felbontás</b>
200mV	$\pm(1.5\%+5)$	10µA
200mA	$\pm(3.0\%+10)$	100µA
20A	$\pm(3.0\%+10)$	10mA

### Ellenállás

<b>Méréshatár</b>	<b>Pontosság</b>	<b>Felbontás</b>
2V	$\pm 0.5\%$	10mV
20V		1mV
200V		100µV
1000V	$\pm 0.8\%$	1V

Bemeneti ellenállás: 5mΩ mV tartományban, a többi tartományban 10 mΩ

### ACV

<b>Méréshatár</b>	<b>Pontosság</b>	<b>Felbontás</b>
2V		1mV
20V	$\pm 0.8\%$	10mV
200V		100mV

### Frekvencia

<b>Méréshatár</b>	<b>Pontosság</b>	<b>Felbontás</b>
750V	$\pm 1.2\%$	1V
		Bemeneti ellenállás: 10MΩ
		Tültérheles védelem: 1000V DC vagy AC csúcserétek

Frekvencia átvitel : (40~200)Hz

### DCA

<b>Méréshatár</b>	<b>Pontosság</b>	<b>Felbontás</b>
200µA	$\pm 0.8\%$	100nA
20mA		10µA
200mA	$\pm 1.2\%$	100µA

### Frekvencia

<b>Méréshatár</b>	<b>Pontosság</b>	<b>Felbontás</b>
20A	$\pm 2.0\%$	10mA
		Mérési frekvencia 150 Hz
		Tültérheles elleni védelem

## JELLEMZŐK

### Kijelző

<b>Méréshatár</b>	<b>Pontosság</b>	<b>Felbontás</b>
200µA	$\pm 0.8\%$	100nA
20mA		10µA

### Max. kijelzés:

<b>Gyenge akkumulátor kijelzés</b>	<b>Működési környezet</b>
	(0~40) °C, R.H. 80%.

### Hőmérséklet

<b>Méréshatár</b>	<b>Pontosság</b>	<b>Felbontás</b>
(-20~1000)°C	< 400°C±0,8% > 400°C±1,5%	1°C

## Dióda és folytonossági teszt

<b>Funkció</b>	<b>Létrás</b>	<b>Teszt állapot</b>
	Nyitó feszültség	A pozitív DC áramerősséggel kb. 1mA a negatív feszültséggel kb. 3V
	Csipogó, ha az ellenállás kevesebb, mint (70±20)Ω	Nyitott feszültséggel kb. 3V

## Trióda hFE teszt

<b>Funkció</b>	<b>Létrás</b>	<b>Teszt állapot</b>
	0~1000	Nyitó áramerősséggel kb. 10µA Nyitott feszültséggel kb. 3V

## MŰKÖDÉS

### FIGYELEMZETETÉS:

Ellenállás méréskor feszültséget ne mérjen!

### Kapacitás

<b>Méréshatár</b>	<b>Pontosság</b>	<b>Felbontás</b>
2nF	$\pm(5.0\%+4)$	1pF
20nF	$\pm(2.5\%+20)$	10pF
2~200µF		1~1000nF

### Mérési frekvencia

<b>Méréshatár</b>	<b>Pontosság</b>	<b>Felbontás</b>
150 Hz		1. Model szám LCD kijelző
36 V DC / AC RMS		2. Dióda jelzőfény

### Tranzisztor foglalat

1. Model szám LCD kijelző	7. „+”bemeneti aljzattal : föld (GND) + kapacitás + hőmérséklet
2. Dióda jelzőfény	8. „+”bemeneti aljzattal : feszültség, ellenállás, dióda, folytonosság teszt
4. Funkció kapcsoló	9. Tranzisztor foglalat
5. „+”bemeneti aljzattal : 20A	10. Háttérvilágítás/Auto Power Off kikapcsolás

Állapot	Megoldás
Nincs kijelzés	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ki van kapcsolva a műszer Cserélje ki az elemet</li> </ul>
"Jelenik meg"	Cserélje ki az elemet Cserélje ki a biztosítékot
Nem kap áramot	

**Automatikus kikapcsolás**

- Ha a műszer 15 percig nem használjuk, akkor automatikusan kikapcsol. Az újraindításhoz forgassa el a funkciókapcsolót.

**Háttérvilágítás**

- Nyomja meg a 10-es gombot röviden a háttérvilágítás be-, illetve kikapcsolásához.

**Auto Power Off**

- Nyomja meg a 10-es gombot hosszan az automata kikapcsolás funkciót érvénytelentévésséhez. Ha a kijelzőn az "APO" felirat látható a készülék nem kapcsol ki automatikusan.

**KARBANTARTÁS**

- Ha miért ellállás értéke túlél a kiválasztott maximum értéken, az LCD „1”-et mutat, így a funkciókapcsolót egy magasabb fokozatba kell állítani. Amikor az ellenállás 1MΩ felett van, akkor a műszernek eltarthat néhány másodpercig a stabilizálás.

**Kapacitás mérése**

- Helyezze a fekete műszerzsínört a „COM” aljzatba, a pirosat pedig a „V/Q” aljzatba.
- Állítsa a funkciókapcsolót a megfelelő ACV mérési fokozatba, csatlakoztassa a műszerzsínörököt az áramkönhöz.
- Megjegyzés:  
Ha nem biztos a méréndő feszültség értékében, állítsa a funkciókapcsolót magasabb mérési fokozatba.  
Ha az LCD „1”-et mutat, ez tul nagy értéket jelent, és a funkciókapcsolót egy magasabb fokozatba kell állítani.

- Megjegyzés:  
Ha nem biztos a méréndő feszültség értékében, állítsa a funkciókapcsolót magasabb mérési fokozatba.
- Ha az LCD „1”-et mutat, ez tul nagy értéket jelent, és a funkciókapcsolót egy magasabb fokozatba kell állítani.

**DCA mérése**

- Helyezze be a fekete műszerzsínört a „COM” aljzatba, a pirosat pedig az „mA” aljzatba (max. 200mA), vagy helyezze a piros műszerzsínört a „20A” aljzatba (max. 20A).
- Állítsa be a funkciókapcsolót a megfelelő DCA fokozatba, csatlakoztassa a műszerzsínörököt az áramkönhöz.

**Megjegyzés:**

- Ha nem biztos a méréndő áramerősség értékében, állítsa a funkciókapcsolót magasabb mérési fokozatba.
- Ha az LCD „1”-et mutat, ez tul magas értéket jelent, és a funkciókapcsolót egy magasabb fokozatba kell állítani.
- Max. bemeneti áramerősség 20mA vagy 20A (attól függ, hogy van a piros műszerzsínör behelyezve), túlzott áramerősség esetén kiolvad a biztosíték.

**Hőmérséklet mérése**

- Helyezze a piros mérőzsínört a mA, a feketét pedig a COM bemeneti aljzatba. A hőmérvát véget érintse a méréndő tárgyhoz, a hőmérséklet értékét le lehet olvasni az LCD-ről Celsiusban.

**hFE**

- Állítsa a funkciókapcsolót hFE-be.
- Helyezze az alkatrészt a tranzisztor foglalatba ügyelve arra, hogy NPN vagy PNP fajta.

**DCV mérése**

- Helyezze be a fekete műszerzsínört a „COM” aljzatba, a pirosat pedig a „V/Q” aljzatba.
- Állítsa be a funkciókapcsolót a megfelelő DCV fokozatba, csatlakoztassa a műszerzsínörököt az áramkönhöz.

**Megjegyzés:**

- Ha nem biztos a méréndő feszültség értékében, állítsa a funkciókapcsolót magasabb mérési fokozatba.
- Ha az LCD „1”-et mutat, ez tul nagy értéket jelent, és a funkciókapcsolót egy magasabb fokozatba kell állítani.

**ACV mérése**

- Helyezze be a fekete műszerzsínört a „COM” aljzatba, a pirosat pedig a „V/Q” aljzatba.
- Állítsa a funkciókapcsolót a megfelelő ACV mérési fokozatba, csatlakoztassa a műszerzsínörököt az áramkönhöz.

**Megjegyzés:**

- Ha nem biztos a méréndő feszültség értékében, állítsa a funkciókapcsolót magasabb mérési fokozatba.
- Ha az LCD „1”-et mutat, ez tul nagy értéket jelent, és a funkciókapcsolót egy magasabb fokozatba kell állítani.

**DCA mérése**

- Helyezze be a fekete műszerzsínört a „COM” aljzatba, a pirosat pedig az „mA” aljzatba (max. 200mA), vagy helyezze a piros műszerzsínört a „20A” aljzatba (max. 20A).
- Állítsa be a funkciókapcsolót a megfelelő DCA fokozatba, csatlakoztassa a műszerzsínörököt az áramkönhöz.

**Megjegyzés:**

- Ha nem biztos a méréndő áramerősség értékében, állítsa a funkciókapcsolót magasabb mérési fokozatba.
- Ha az LCD „1”-et mutat, ez tul magas értéket jelent, és a funkciókapcsolót egy magasabb fokozatba kell állítani.
- Max. bemeneti áramerősség 20mA vagy 20A (attól függ, hogy van a piros műszerzsínör behelyezve), túlzott áramerősség esetén kiolvad a biztosíték.

**ACA mérése**

- Helyezze be a fekete műszerzsínört a „COM” aljzatba, a pirosat pedig a „V/Q” aljzatba.
- Állítsa be a funkciókapcsolót egy megfelelő ACA fokozatba, csatlakoztassa a műszerzsínörököt az áramkönhöz.

**Megjegyzés:**

- Ha nem biztos a méréndő feszültség értékében, állítsa a funkciókapcsolót magasabb mérési fokozatba.
- Ha az LCD „1”-et mutat, ez tul magas értéket jelent, és a funkciókapcsolót egy magasabb fokozatba kell állítani.
- Max. bemeneti feszültség 1000V.

**Ellállás mérése**

- Helyezze be a fekete műszerzsínört a „COM” aljzatba, a pirosat pedig a „V/Q” aljzatba.
- Állítsa be a funkciókapcsolót a megfelelő DCV fokozatba, csatlakoztassa a műszerzsínörököt az áramkönhöz.
- Megjegyzés:  
Ha nem biztos a méréndő feszültség értékében, állítsa a funkciókapcsolót magasabb mérési fokozatba.
- Ha az LCD „1”-et mutat, ez tul nagy értéket jelent, és a funkciókapcsolót egy magasabb fokozatba kell állítani.

**Hőmérséklet mérése**

- Helyezze be a fekete műszerzsínört a „COM” aljzatba, a pirosat pedig a „V/Q” aljzatba.
- Állítsa be a funkciókapcsolót a megfelelő Hőmérséklet méréseket.

**Megjegyzés:**

- Ha nem biztos a méréndő áramerősség értékében, állítsa a funkciókapcsolót magasabb mérési fokozatba.
- Ha az LCD „1”-et mutat, ez tul magas értéket jelent, és a funkciókapcsolót egy magasabb fokozatba kell állítani.
- Max. bemeneti áramerősség 20mA vagy 20A (attól függ, hogy van a piros műszerzsínör behelyezve), túlzott áramerősség esetén kiolvad a biztosíték.

**Háttérvilágítás**

- Nyomja meg a 10-es gombot röviden a háttérvilágítás be-, illetve kikapcsolásához.

**Auto Power Off**

- Nyomja meg a 10-es gombot hosszan az automata kikapcsolás funkciót érvénytelentévésséhez. Ha a kijelzőn az "APO" felirat látható a készülék nem kapcsol ki automatikusan.

**Auto Power On**

- Nyomja meg a 10-es gombot hosszan az automata kikapcsolás funkciót érvénytelentévésséhez. Ha a kijelzőn az "APO" felirat megszűnik a készülék automatikusan.

**Elemcseré (1 db 9V-os)**

- Ha az LCD kijelző „-“-t mutat, akkor ki kell cserélni az elemet az alábbi módon:
  - Vegye ki a műanyag tokból és vegye le az elemtartót.
  - Ne használja és ne tárolja a műszert magas hőmérsékleten, nagy páratartalmú és lobbanékony helyen, vagy erős magneses területen.
  - Ne használjon érides ruhát és alkoholt.
  - Ha a műszer sokáig nem működik, akkor ki kell venni az elemet.

**Biztosítékcseré**

- Biztosíték kicserelátsáre csökken az előírt típusú használja.

- Ha a műszer nem megfelelően működik, akkor az alábbi módon ellenőrizze a műszeret**